

TYP:



EUROSERVICE

GM

NR.:

GRUPPE

TI-C-13

C - 1

alle PKW

TECHNISCHE INFORMATION

Adam Opel Aktiengesellschaft · Rüsselsheim am Main

DATUM: 23.10.1973

BLATT I VON I

01

Betrifft: Sterngriff des Ruhesitzbeschlages ersetzen

Fahrzeuge: alle PKW

Die Abteilung Gewährleistung stellt fest, daß häufig ungepolsterte, komplette Vordersitzrücken eingesandt werden, an denen nur der Sterngriff des Ruhesitzbeschlages beschädigt ist.

Da der Sterngriff im Ersatzteileprogramm geführt wird, ist ein Auswechseln des defekten Teiles jederzeit möglich.


Künftig werden Vordersitzrücken, die nur einen beschädigten Sterngriff aufweisen, nicht mehr als Gewährleistung anerkannt.

Zum Ersatz eines Sterngriffes ist wie folgt zu verfahren:

Sterngriff von Ruhesitzbeschlag lösen. Hierzu die Klemmfeder, wie gezeigt, mit einem Dorn entgegen dem Uhrzeigersinn bis zu den Aussparungen "A" am Fuße des Sterngriffes treiben.

Neuen Sterngriff auf die Klemmfeder setzen und Griff mit dem Dorn bis zum Anschlag "B" im Uhrzeigersinn bewegen.

Kappe für Ruhesitzbeschlag in Sterngriff einsetzen und fest andrücken.

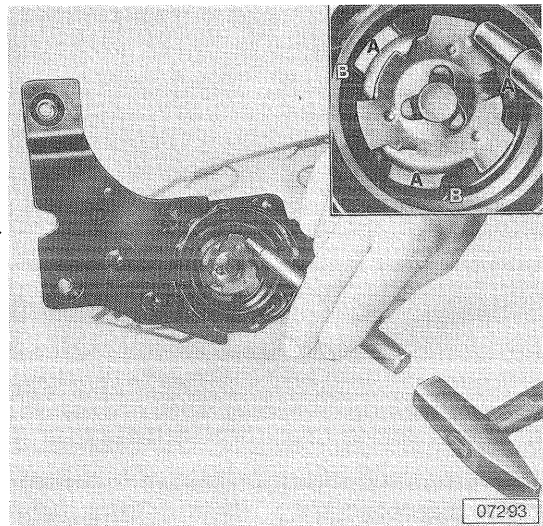

AW-Vorgabe: C 5345 00 Sterngriff ersetzen 4 AW

TC: 01